



Hubert Etter et Fils S.A.
CH - 1628 VUADENS
Internet: www.hubert-etter.ch

Hubert Etter et Fils S.A.
Rte Principale 89
1628 Vuadens
N° de téléphone : 026 919 87 80
N° de télécopie: 026 919 87 87
E-Mail: canalisation@hubert-etter.ch

Information du projet

N° du projet :
W8_0703195

Nom du projet :
Rue du Pays-d'Enhaut 25

Responsable :
Loïc Kilchoer

Date :
07.03.2019

Maître d'ouvrage **Foyer de Bouleyres**
Responsable:
Division:
Boîte postale:
Rue: **Rue du Pays-d'Enhaut 25**
NP/Localité: **1630 Bulle**
N° de téléphone: **026 919 70 00**
N° de télécopie:
N° de portable:
E-mail:

Maître d'oeuvre **Atelier d'achitecture A3 SA**
Responsable: **Mme Frédérique Jeanneret**
Division:
Boîte postale: **Case postale 2251**
Rue: **Rue de l'Etang 12**
NP/Localité: **1630 Bulle 2**
N° de téléphone: **026/919.85.66**
N° de télécopie: **026/919.85.60**
N° de portable: **078/729.79.70**
E-mail: **frederique.jeanneret@atelier-a3.ch**

Prestataire **Hubert Etter et Fils S.A.**
Responsable: **Sylvain Etter** **Visa:**
Division: **Canalisations**
Boîte postale: **Case postale 35**
Rue: **Rte Principale 89**
NP/Localité: **1628 Vuadens**
N° de téléphone: **026 919 87 80**
N° de télécopie: **026 919 87 87**
N° de portable:
E-mail: **canalisation@hubert-etter.ch**



Appréciation de l'opérateur

N° du projet:
W8_0703195

Nom du projet :
Rue du Pays-d'Enhaut 25

Responsable :
Loïc Kilchoer

Date :
07.03.2019

0:

La canalisation est déjà ou prochainement obstruée par exemple: rupture effondrement,...

La canalisation doit être immédiatement réhabilitée ou remplacée à cet endroit.

1:

Défauts qui n'assurent plus la portance, l'hydraulique ou gros problème d'étanchéité de la canalisation, par exemple: ensemble complexe de fissures, grosse racine isolée,...

La canalisation doit être réhabilitée ou remplacée dans les prochains jours.

2:

Défauts qui influence l'état fonctionnel ou structurel de la canalisation, par exemple: partie de paroi manquante, raccordement pénétrant,...

La canalisation doit être réhabilitée ou remplacée prochainement.

3:

Défauts qui peuvent influencer l'état fonctionnel ou structurel de la canalisation, par exemple: légère déformation, assemblage déplacé, dévié ou déboîté, légère concrétion, niveau d'eau,...

La canalisation devra être réhabilitée ou remplacée lors des prochains travaux de pose d'autres conduites techniques, de réfection ou de rénovation de la rue.

4:

Constats sans dommage, par exemple: courbure, raccordement, changement de diamètre ou de matériaux,...

Pas de dégât constaté.



Hubert Etter et Fils S.A.
CH - 1628 VUADENS
Internet: www.hubert-etter.ch

Hubert Etter et Fils S.A.
Rte Principale 89
1628 Vuadens
N° de téléphone : 026 919 87 80
N° de télécopie : 026 919 87 87
E-mail : canalisation@hubert-etter.ch

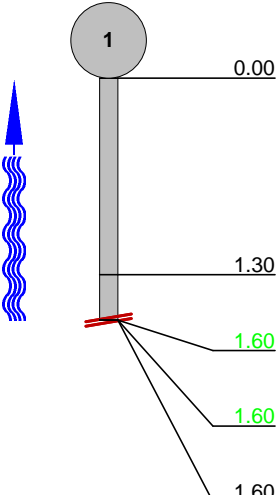
Rapport d'inspection télévisée

Date: 07.03.2019	N° commande:	Météo: nuageux, froid	Opérateur: Loïc Kilchoer	Numéro du tronçon: 1	Nom tronçon:
Autorité responsable:	Véhicule: bus N°31	Caméra: Kummert	Normes: EN13508-2	Curage: N°177/RCO	

Rue: Localité: Situation:	Rue du Pays-d'Enhaut 25 Bulle Bâtiment	Plan N°: Média:	1_W8_0703195	Amont: Aval: Long. tronçon:	2 1 1.60 m
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

Raison de l'inspection:	Recherche E.U. dans les eaux claires	Profile:	circulaire 100 mm
Type de canal:	eaux pluviales	Matériau:	PVC Chlorure de polyvinyle
		Revêtement:	

Remarque :	Aucun défaut constaté.
------------	-------------------------------

1:50 Regard	Distance	Code	Anomalies	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation		
	1.30	BCCAY	Courbure vers la gauche		
	1.60	AEDXG	Changement du matériau de la canalisation: béton	1_3A	4
	1.60	AECXC	Modification de la section de la canalisation: circulaire / Réduction du diamètre	1_4A	4
	1.60	BDBD	Objectif de l'inspection atteint		



Hubert Etter et Fils S.A.

CH - 1628 VUADENS

Internet: www.hubert-etter.ch

Hubert Etter et Fils S.A.

Rte Principale 89

1628 Vuadens

N° de téléphone : 026 919 87 80

N° de télécopie : 026 919 87 87

E-mail : canalisation@hubert-etter.ch

Photos de l'inspection

Ville/ village Bulle	Emplacement: Rue du Pays-d'Enhaut 25	Date : 07.03.2019	N° de tronçon : 1	Nom du tronçon:
--------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------



Photo: 1_3A

1.6m, Changement du matériau de la canalisation: béton



Photo: 1_4A

1.6m, Modification de la section de la canalisation: circulaire / Réduction du diamètre



Hubert Etter et Fils S.A.
CH - 1628 VUADENS
Internet: www.hubert-etter.ch

Hubert Etter et Fils S.A.
Rte Principale 89
1628 Vuadens
N° de téléphone : 026 919 87 80
N° de télécopie : 026 919 87 87
E-mail : canalisation@hubert-etter.ch

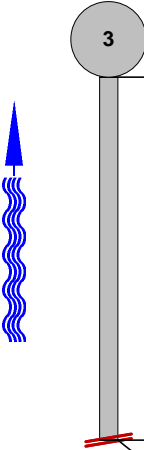
Rapport d'inspection télévisée

Date: 07.03.2019	N° commande:	Météo: nuageux, froid	Opérateur: Loïc Kilchoer	Numéro du tronçon: 2	Nom tronçon:
Autorité responsable:	Véhicule: bus N°31	Caméra: Kummert	Normes: EN13508-2	Curage: N°177/RCO	

Rue: Localité: Situation:	Rue du Pays-d'Enhaut 25 Bulle Bâtiment	Plan N°: Média:	1_W8_0703195	Amont: Aval: Long. tronçon:	4 3 2.40 m
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

Raison de l'inspection:	Recherche E.U. dans les eaux claires	Profile:	circulaire 100 mm
Type de canal:	eaux pluviales	Matériau:	PVC Chlorure de polyvinyle
		Revêtement:	

Remarque :	Aucun défaut constaté.
------------	-------------------------------

1:50 Regard	Distance	Code	Anomalies	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation		
	2.40	BCCYA	Courbure vers le haut	2_2A	4
	2.40	BDCZ	Inspection abandonnée / La caméra ne passe pas		



Hubert Etter et Fils S.A.

CH - 1628 VUADENS

Internet: www.hubert-etter.ch

Hubert Etter et Fils S.A.

Rte Principale 89

1628 Vuadens

N° de téléphone : 026 919 87 80

N° de télécopie : 026 919 87 87

E-mail : canalisation@hubert-etter.ch

Photos de l'inspection

Ville/ village Bulle	Emplacement: Rue du Pays-d'Enhaut 25	Date : 07.03.2019	N° de tronçon : 2	Nom du tronçon:
--------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------



Photo: 2_2A

2.4m, Courbure vers le haut



Hubert Etter et Fils S.A.
CH - 1628 VUADENS
Internet: www.hubert-etter.ch

Hubert Etter et Fils S.A.
Rte Principale 89
1628 Vuadens
N° de téléphone : 026 919 87 80
N° de télécopie : 026 919 87 87
E-mail : canalisation@hubert-etter.ch

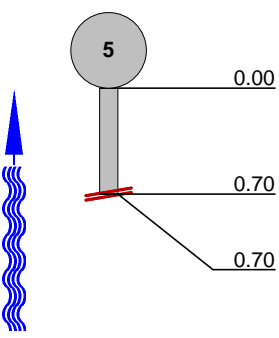
Rapport d'inspection télévisée

Date: 07.03.2019	N° commande:	Météo: nuageux, froid	Opérateur: Loïc Kilchoer	Numéro du tronçon: 3	Nom tronçon:
Autorité responsable:	Véhicule: bus N°31	Caméra: Kummert	Normes: EN13508-2	Curage: N°177/RCO	

Rue: Localité: Situation:	Rue du Pays-d'Enhaut 25 Bulle Bâtiment	Plan N°: Média:	1_W8_0703195	Amont: Aval: Long. tronçon:	6 5 0.70 m
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

Raison de l'inspection:	Recherche E.U. dans les eaux claires	Profile:	circulaire 125 mm
Type de canal:	eaux pluviales	Matériau:	PVC Chlorure de polyvinyle
		Revêtement:	

Remarque :	Aucun défaut constaté.
------------	-------------------------------

1:50 Regard	Distance	Code	Anomalies	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation		
	0.70	BCCYB	Courbure vers le bas / Coude plongeur		
	0.70	BDCZ	Inspection abandonnée / La caméra ne passe pas		



Hubert Etter et Fils S.A.
CH - 1628 VUADENS
Internet: www.hubert-etter.ch

Hubert Etter et Fils S.A.
Rte Principale 89
1628 Vuadens
N° de téléphone : 026 919 87 80
N° de télécopie : 026 919 87 87
E-mail : canalisation@hubert-etter.ch

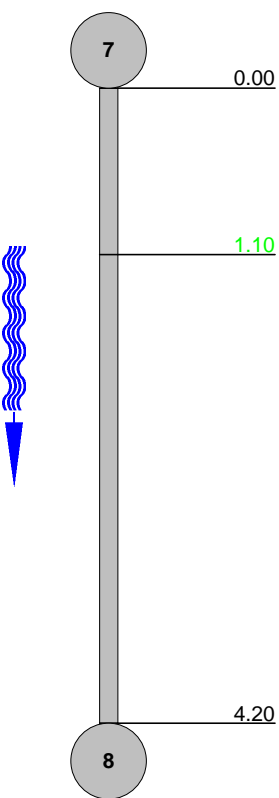
Rapport d'inspection télévisée

Date: 07.03.2019	N° commande:	Météo: nuageux, froid	Opérateur: Loïc Kilchoer	Numéro du tronçon: 4	Nom tronçon:
Autorité responsable:	Véhicule: bus N°31	Caméra: Kummert	Normes: EN13508-2	Curage: N°177/RCO	

Rue: Localité: Situation:	Rue du Pays-d'Enhaut 25 Bulle Bâtiment	Plan N°: Média:	1_W8_0703195	Amont: Aval: Long. tronçon:	7 8 4.20 m
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

Raison de l'inspection:	Recherche E.U. dans les eaux claires	Profile:	circulaire 200 mm
Type de canal:	eaux pluviales	Matériau:	PVC Chlorure de polyvinyle
		Revêtement:	

Remarque :	Aucun défaut constaté.
------------	-------------------------------

1:50 Regard	Distance	Code	Anomalies	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation		
	1.10	BDB	Remarque générale / Traces de mise en charge	4_2A	4
	4.20	BCE	Référence du noeud d'arrivée		
Regard					



Hubert Etter et Fils S.A.

CH - 1628 VUADENS

Internet: www.hubert-etter.ch

Hubert Etter et Fils S.A.

Rte Principale 89

1628 Vuadens

N° de téléphone : 026 919 87 80

N° de télécopie : 026 919 87 87

E-mail : canalisation@hubert-etter.ch

Photos de l'inspection

Ville/ village Bulle	Emplacement: Rue du Pays-d'Enhaut 25	Date : 07.03.2019	N° de tronçon : 4	Nom du tronçon:
--------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------



Photo: 4_2A

1.1m, Remarque générale / Traces de mise en charge



Hubert Etter et Fils S.A.
CH - 1628 VUADENS
Internet: www.hubert-etter.ch

Hubert Etter et Fils S.A.
Rte Principale 89
1628 Vuadens
N° de téléphone : 026 919 87 80
N° de télécopie : 026 919 87 87
E-mail : canalisation@hubert-etter.ch

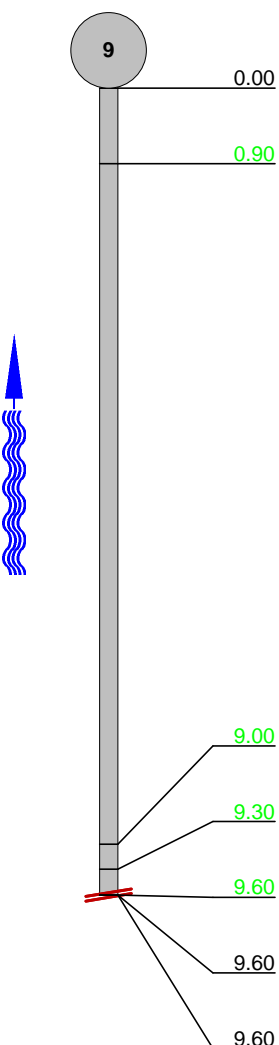
Rapport d'inspection télévisée

Date: 07.03.2019	N° commande:	Météo: nuageux, froid	Opérateur: Loïc Kilchoer	Numéro du tronçon: 5	Nom tronçon:
Autorité responsable:	Véhicule: bus N°31	Caméra: Kummert	Normes: EN13508-2	Curage: N°177/RCO	

Rue: Localité: Situation:	Rue du Pays-d'Enhaut 25 Bulle Bâtiment	Plan N°: Média:	1_W8_0703195	Amont: Aval: Long. tronçon:	10 9 9.60 m
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------------

Raison de l'inspection:	Recherche E.U. dans les eaux claires	Profile:	circulaire 150 mm
Type de canal:	eaux usées	Matériau:	PVC Chlorure de polyvinyle
		Revêtement:	

Remarque :	Aucun défaut constaté.
------------	-------------------------------

1:90 Regard	Distance	Code	Anomalies	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation		
	0.90	BDB	Remarque générale / Traces de mise en charge	5_2A	4
	9.00	AEDXO	Changement du matériau de la canalisation: PE, polyéthylène	5_3A	4
	9.30	AECXC	Modification de la section de la canalisation: circulaire / Réduction du diamètre	5_4A	4
	9.60	BCCYA	Courbure vers le haut	5_5A	4
	9.60	BDA	Etat général, exemple de photo / Branchement dans la colonne de chute		
	9.60	BDCZ	Inspection abandonnée / La caméra ne passe pas		



Photos de l'inspection

Ville/ village Bulle	Emplacement: Rue du Pays-d'Enhaut 25	Date : 07.03.2019	N° de tronçon : 5	Nom du tronçon:
--------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------



Photo: 5_2A
0.9m, Remarque générale / Traces de mise en charge



Photo: 5_3A
9m, Changement du matériau de la canalisation: PE, polyéthylène



Photo: 5_4A
9.3m, Modification de la section de la canalisation: circulaire / Réduction du diamètre



Photo: 5_5A
9.6m, Courbure vers le haut



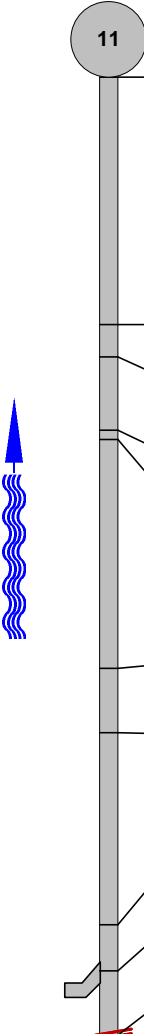
Rapport d'inspection télévisée

Date: 07.03.2019	N° commande:	Météo: nuageux, froid	Opérateur: Loïc Kilchoer	Numéro du tronçon: 6	Nom tronçon:
Autorité responsable:	Véhicule: bus N°31	Caméra: Kummert	Normes: EN13508-2	Curage: N°177/RCO	

Rue: Localité: Situation:	Rue du Pays-d'Enhaut 25 Bulle Bâtiment	Plan N°: Média:	1_W8_0703195	Amont: Aval: Long. tronçon:	12 11 20.90 m
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------------------

Raison de l'inspection:	Recherche E.U. dans les eaux claires	Profile:	circulaire 125 mm
Type de canal:	eaux pluviales	Matériau:	PVC Chlorure de polyvinyle
		Revêtement:	

Remarque :	Canalisation déformée horizontalement, Niveau d'eau, Fissure longitudinale.
------------	------------------------------------------------------------------------------------

1:165 Regard	Distance	Code	Anomalies	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation		
	5.40	BAAB	Canalisation déformée horizontalement , de 4 à 6 h.	6_2A	3
	6.10	BCCBY	Courbure vers la droite		
	7.70	BDDA	Niveau d'eau, effluent clair	6_4A	2
	7.90	BABBA	Fissure longitudinale , de 12 à 3 h. / À la liaison de tuyau	6_5A	3
	12.90	BDDA	Niveau d'eau, effluent clair	6_6A	2
	14.30	BDDA	Niveau d'eau, effluent clair	6_7A	2
	18.50	BAAB	Canalisation déformée horizontalement , de 4 à 5 h.	6_8A	3
	19.50	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée , à 2 h.	6_9A, 6_9B	4
	20.90	BCCAY	Courbure vers la gauche		
	20.90	BDCZ	Inspection abandonnée / La caméra ne passe pas		



Photos de l'inspection

Ville/ village Bulle	Emplacement: Rue du Pays-d'Enhaut 25	Date : 07.03.2019	N° de tronçon : 6	Nom du tronçon:
--------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------



Photo: 6_2A
5.4m, Canalisation déformée horizontalement , de 4 à 6 h.



Photo: 6_4A
7.7m, Niveau d'eau, effluent clair



Photo: 6_5A
7.9m, Fissure longitudinale , de 12 à 3 h. / À la liaison de tuyau






Photo: 6_6A
12.9m, Niveau d'eau, effluent clair



Hubert Etter et Fils S.A.
Rte Principale 89
1628 Vuadens
N° de téléphone : 026 919 87 80
N° de télécopie : 026 919 87 87
E-mail : canalisation@hubert-etter.ch

Photos de l'inspection

Ville/ village Bulle	Emplacement: Rue du Pays-d'Enhaut 25	Date : 07.03.2019	N° de tronçon: : 6	Nom du tronçon:
--------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------





Hubert Etter et Fils S.A.
CH - 1628 VUADENS
Internet: www.hubert-etter.ch

Hubert Etter et Fils S.A.
Rte Principale 89
1628 Vuadens
N° de téléphone : 026 919 87 80
N° de télécopie : 026 919 87 87
E-mail : canalisation@hubert-etter.ch

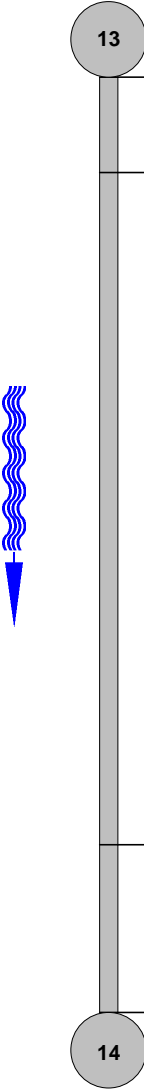
Rapport d'inspection télévisée

Date: 07.03.2019	N° commande:	Météo: nuageux, froid	Opérateur: Loïc Kilchoer	Numéro du tronçon: 7	Nom tronçon:
Autorité responsable:	Véhicule: bus N°31	Caméra: Kummert	Normes: EN13508-2	Curage: N°177/RCO	

Rue: Rue du Pays-d'Enhaut 25	Plan N°:	Amont: 13
Localité: Bulle	Média: 1_W8_0703195	Aval: 14
Situation: Bâtiment		Long. tronçon: 16.70 m

Raison de l'inspection: Recherche E.U. dans les eaux claires	Profile: circulaire 300 mm
Type de canal: eaux mixtes	Matériau: PVC Chlorure de polyvinyle
	Revêtement:

Remarque :	Aucun défaut constaté.
------------	-------------------------------

1:135 Regard	Distance	Code	Anomalies	Photo	Gravité
	<u>0.00</u>	BCD	Début de la canalisation		
	<u>1.70</u>	BDB	Remarque générale / Traces de mise en charge	<u>7_2A</u>	4
	<u>13.70</u>	BALZ	Réparation défectueuse , de 11 à 1 h.	<u>7_3A</u>	3
	<u>16.70</u>	BCE	Référence du noeud d'arrivée		



Hubert Etter et Fils S.A.

CH - 1628 VUADENS

Internet: www.hubert-etter.ch

Hubert Etter et Fils S.A.

Rte Principale 89

1628 Vuadens

N° de téléphone : 026 919 87 80

N° de télécopie : 026 919 87 87

E-mail : canalisation@hubert-etter.ch

Photos de l'inspection

Ville/ village Bulle	Emplacement: Rue du Pays-d'Enhaut 25	Date : 07.03.2019	N° de tronçon : 7	Nom du tronçon:
--------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------



Photo: 7_2A

1.7m, Remarque générale / Traces de mise en charge



Photo: 7_3A

13.7m, Réparation défectueuse , de 11 à 1 h.






Rapport d'inspection télévisée

Date: 07.03.2019	N° commande:	Météo: nuageux, froid	Opérateur: Loïc Kilchoer	Numéro du tronçon: 8	Nom tronçon:
Autorité responsable:	Véhicule: bus N°31	Caméra: Kummert	Normes: EN13508-2	Curage: N°177/RCO	

Rue: Localité: Situation:	Rue du Pays-d'Enhaut 25 Bulle Bâtiment	Plan N°: Média:	1_W8_0703195	Amont: Aval: Long. tronçon:	16 15 20.50 m
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------------------

Raison de l'inspection:	Recherche E.U. dans les eaux claires	Profile:	circulaire 200 mm
Type de canal:	eaux pluviales	Matériau:	PVC Chlorure de polyvinyle
		Revêtement:	

Remarque :

1:165 Regard	Distance	Code	Anomalies	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation		
	0.10	BDB	Remarque générale / Traces de mise en charge	8_2A	4
	14.00	BZZZ	Regard Intermédiaire / N°15.1	8_3A	4
	17.30	BDB	Remarque générale / Traces de mise en charge	8_4A	4
	20.50	BCCBY	Courbure vers la droite		
	20.50	BDCZ	Inspection abandonnée / La caméra n'avance plus		



Hubert Etter et Fils S.A.

CH - 1628 VUADENS

Internet: www.hubert-etter.ch

Hubert Etter et Fils S.A.

Rte Principale 89

1628 Vuadens

N° de téléphone : 026 919 87 80

N° de télécopie : 026 919 87 87

E-mail : canalisation@hubert-etter.ch

Photos de l'inspection

Ville/ village Bulle	Emplacement: Rue du Pays-d'Enhaut 25	Date : 07.03.2019	N° de tronçon : 8	Nom du tronçon:
--------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------



Photo: 8_2A
0.1m, Remarque générale / Traces de mise en charge



Photo: 8_3A
14m, Regard Intermédiaire / N°15.1



Photo: 8_4A
17.3m, Remarque générale / Traces de mise en charge



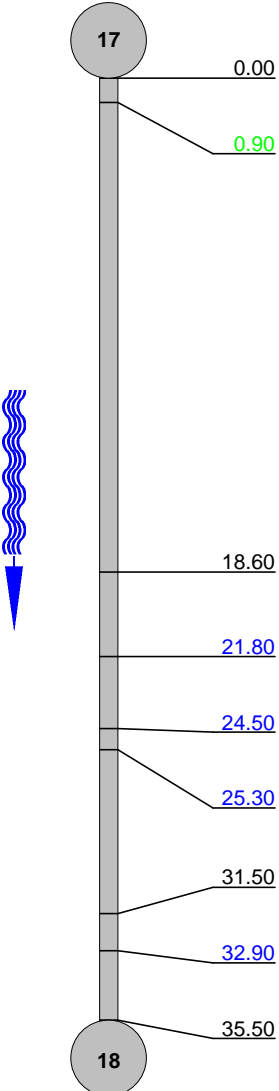
Rapport d'inspection télévisée

Date: 07.03.2019	N° commande:	Météo: nuageux, froid	Opérateur: Loïc Kilchoer	Numéro du tronçon: 9	Nom tronçon:
Autorité responsable:	Véhicule: bus N°31	Caméra: Kummert	Normes: EN13508-2	Curage: N°177/RCO	

Rue: Localité: Situation:	Rue du Pays-d'Enhaut 25 Bulle Bâtiment	Plan N°: Média:	1_W8_0703195	Amont: Aval: Long. tronçon:	17 18 35.50 m
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------------------

Raison de l'inspection:	Recherche E.U. dans les eaux claires	Profile:	circulaire 125 mm
Type de canal:	eaux usées	Matériau:	PVC Chlorure de polyvinyle
		Revêtement:	

Remarque :	Niveau d'eau, Canalisations déformées horizontalement.
------------	---------------------------------------------------------------

1:285 Regard	Distance	Code	Anomalies	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation		
	0.90	BDB	Remarque générale / Traces de mise en charge	9_2A	4
	18.60	BCCBY	Courbure vers la droite		
	21.80	BDDDB	Niveau d'eau, effluent trouble	9_4A	3
	24.50	BAAB	Canalisation déformée horizontalement , de 12 à 12 h.	9_5A	3
	25.30	BDDDB	Niveau d'eau, effluent trouble	9_6A	3
	31.50	BCCAY	Courbure vers la gauche		
	32.90	BDDDB	Niveau d'eau, effluent trouble	9_8A	3
	35.50	BCE	Référence du noeud d'arrivée		
Fosse septique					



Hubert Etter et Fils S.A.

CH - 1628 VUADENS

Internet: www.hubert-etter.ch

Hubert Etter et Fils S.A.

Rte Principale 89

1628 Vuadens

N° de téléphone : 026 919 87 80

N° de télécopie : 026 919 87 87

E-mail : canalisation@hubert-etter.ch

Photos de l'inspection

Ville/ village Bulle	Emplacement: Rue du Pays-d'Enhaut 25	Date : 07.03.2019	N° de tronçon : 9	Nom du tronçon:
--------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------



Photo: 9_2A
0.9m, Remarque générale / Traces de mise en charge



Photo: 9_4A
21.8m, Niveau d'eau, effluent trouble



Photo: 9_5A
24.5m, Canalisation déformée horizontalement , de 12 à 12 h.



Photo: 9_6A
25.3m, Niveau d'eau, effluent trouble



Hubert Etter et Fils S.A.

CH - 1628 VUADENS

Internet: www.hubert-etter.ch

Hubert Etter et Fils S.A.

Rte Principale 89

1628 Vuadens

N° de téléphone : 026 919 87 80

N° de télécopie : 026 919 87 87

E-mail : canalisation@hubert-etter.ch

Photos de l'inspection

Ville/ village Bulle	Emplacement: Rue du Pays-d'Enhaut 25	Date : 07.03.2019	N° de tronçon : 9	Nom du tronçon:
--------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------



Photo: 9_8A

32.9m, Niveau d'eau, effluent trouble