

Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederaziun Svizra

Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno, dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni


Ufficio federale delle strade USTRA

Filiale Bellinzona















Strada Nazionale


N13 / Settore GR-G

</

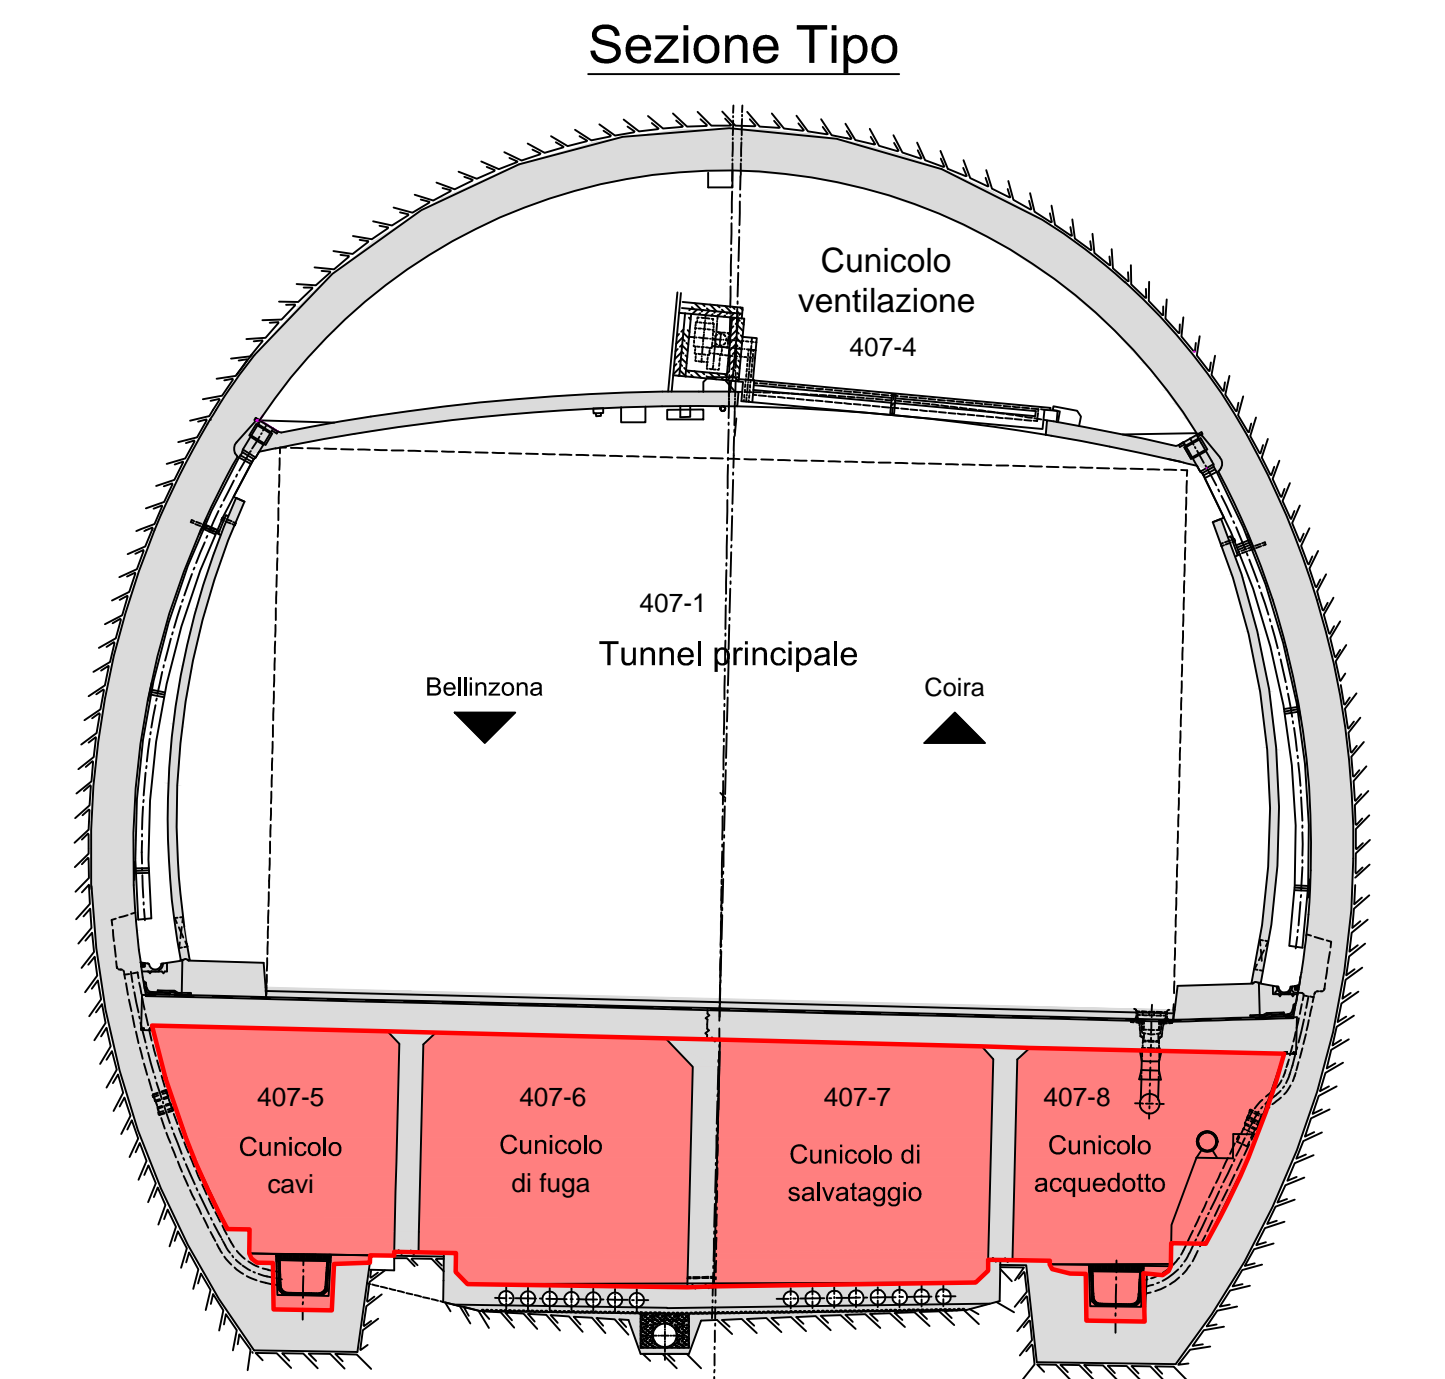


LEGALE VALUTAZIONI			
Stato	Valutazioni	Colore	Descrizione
1	In buono stato	1	Nessun difetto o difetti marginali, elemento realizzato / risanato negli ultimi 2 anni.
2	In stato accettabile	2	Difetti insignificanti / lievi (danni estetici) che non mettono in pericolo la sicurezza strutturale del manufatto rispettivamente degli addetti al lavoro a lungo termine.
3	In stato deteriorato	3	Danni che mettono in pericolo la sicurezza strutturale del manufatto rispettivamente degli utenti a medio-lungo termine.
4	In cattivo stato	4	Danni che mettono in pericolo la sicurezza strutturale del manufatto rispettivamente degli addetti al lavoro a medio-corto termine.
5	In stato allarmante	5	La sicurezza è messa in pericolo, sono necessarie misure prima della prossima ispezione principale. Misure urgenti.
91	Rischio improbabile	91	Non ispezionabile, rischio improbabile
92	Rischio probabile	92	Non ispezionabile, rischio improbabile

Danno	Abbreviazione	Simboli
Infiltrazioni solide di colore giallo (cloruro di sodio con tracce di potassio)	ISG	
Tracce di umidità	FS	
Superficie bagnata	W	fuoriuscita d'acqua 
Superficie bagnata con macchie rosso bruno (calcare + ossido di ferro, ruggine)	W	fuoriuscita d'acqua 
Superficie bagnata con macchie nere (calcare + soffio di zolfo)	W	fuoriuscita d'acqua 
Superficie umida	F	
Incrostazioni bianche (ossido di magnesio e potassio, soffiati di calcio e zolfo)	IB	
Armatura esposta	FB	
Fessure	R	 1-2 mm
Nidi di ghiaia	KI	
Distacchi	A	
Telo in PVC	KSB	
Decolorazioni	WB	
Calcestruzzo dilavato	WA	
Sondaggio	So	sondaggi esistenti 
Carotaggi	KB/S	
Giunti	FG	ammalorati / disassati 
Tintaggio alterato	VF	

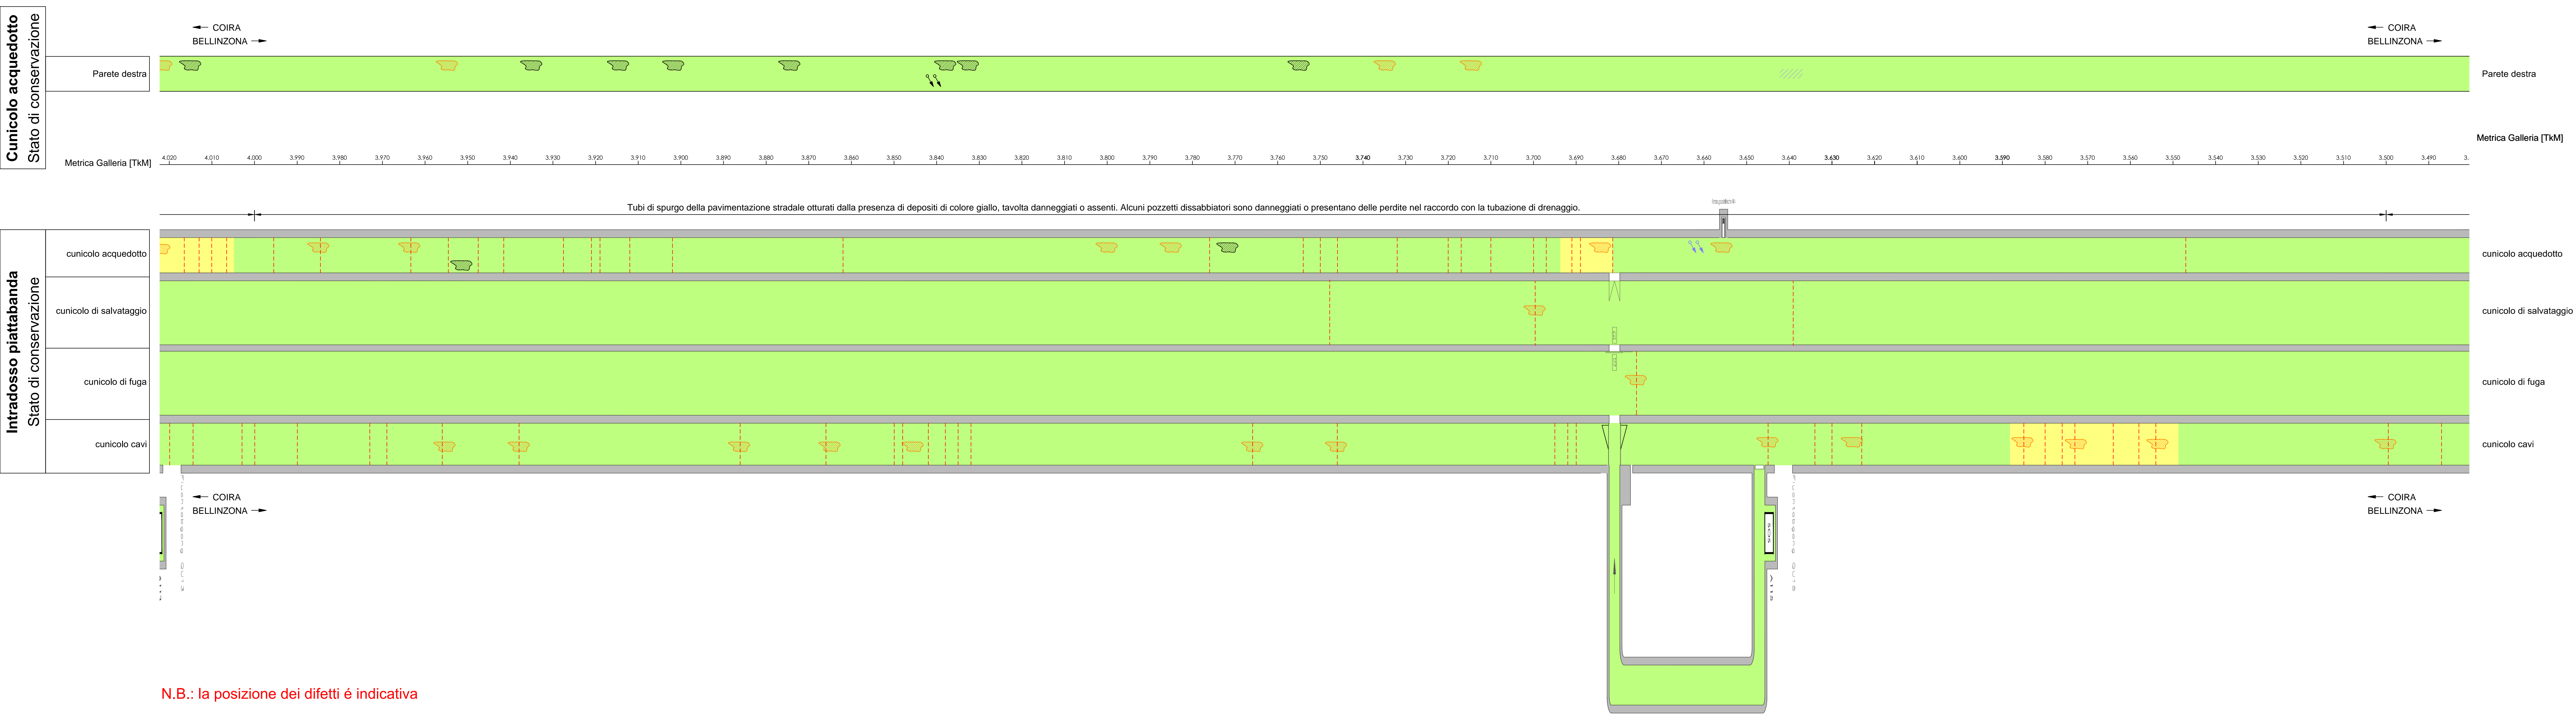

N.B.: la posizione dei difetti é indicativa

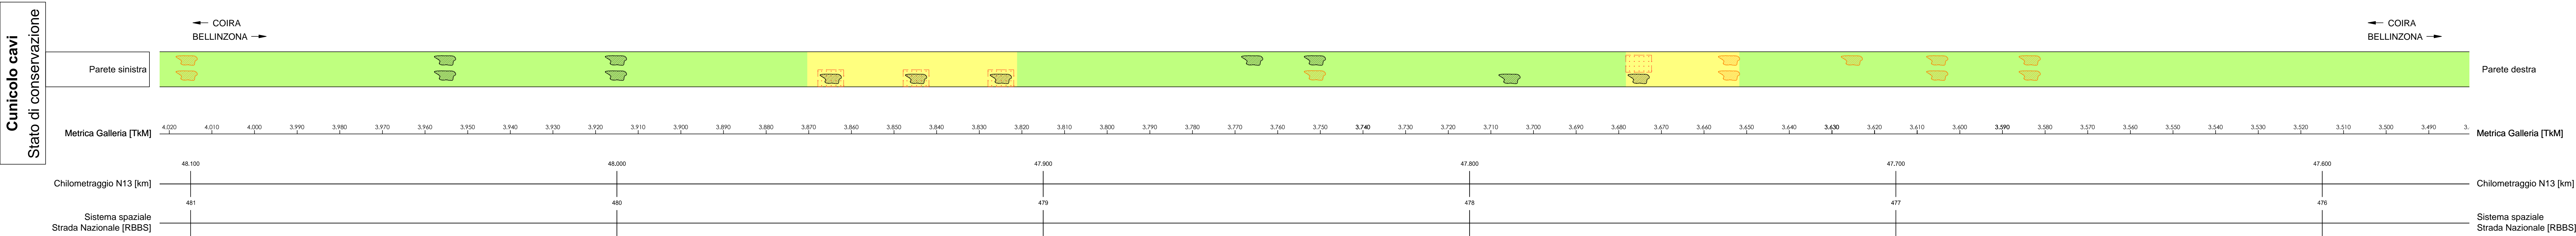

**Cunicolo acquedotto**  
**Stato di conservazione**

**Intradosso piattabanda**  
**Stato di conservazione**

**Intradosso piattabanda**  
**Stato di conservazione**

**Cunicolo acquedotto**  
**Stato di conservazione**